

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ВЛ 0,4 кВ (Ростовская обл., Неклиновский р-н, пос. Новоприморский, ул. Центральная,
ул. Луговая, ул. Майская, ул. Зеленая).

Комиссией по проверке технического состояния электрооборудования, созданной согласно Приказу № 131 от 20.10.2022 г в составе: Председателя комиссии директора ООО «Примэнерго» Тихомирова Н.П. и членов комиссии: зам. директора по П и ТВ Русинова В.А., главный инженер Гончарова С.И.

проведен осмотр технического состояния электрооборудования согласно рекомендациям на основании «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций требования к составу , содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003), «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами» (СО 153-34.3-20.662-98)), ПУЭ изд.7, ПТЭЭСиС РФ, «Указания по учета и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжение 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередач» (РД 153-34.3-20.573-2001).

В результате осмотра выявлено:

1. Пролет провода между опорами № 3-8, 11-14, 17-21, 29-34 - Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10% и более) П42.
2. Пролет провода между опорами № 8-9, 11-15, 19-20 - Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10% и более) П41.
3. Пролет провода между опорами № 2-3, 7-9, 16-23, 27-29 - Имеются скрутки на проводах (2 и более) П 2.4.24.

Закключение:

В соответствие с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» необходимо:

1. Произвести замену голого провода на провод марки СИП - 1800 м.

Председатель комиссии

Директор ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

Члены комиссии:

Зам. директора по П и ТВ

Русинов В.А.

Главный инженер

Гончаров С.И.

