



«Утверждаю»

Директор

ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

22 2023 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ВЛ 0,4 кВ (Ростовская обл., Неклиновский р-н, с. Приморка, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Нижняя, ул. Верхняя, ул. Средняя, ул. Молодежная, пер. Школьный, ул. Степная, ул. Новая, ул. Красноармейская, пер. Прогон, пер. Западный, ул. Дружбы, ул. Коминтерна, пер. Юбилейный, пер. Исполкомовский, пер. Дачный, 1-й переулок, 2-й переулок, 3-й переулок, 4-й переулок, 5-й переулок, 6-й переулок, 7-й переулок, 8-й переулок, 9-й переулок, ул. Садовая, ул. М. Садовая).

Комиссией по проверке технического состояния электрооборудования, созданной согласно Приказу № 131 от 20.10.2022 г в составе: Председателя комиссии директора ООО «Примэнерго» Тихомирова Н.П. и членов комиссии: зам. директора по П и ТВ Русинов В.А., главный инженер Гончаров С.И.

проведен осмотр технического состояния электрооборудования согласно рекомендациям на основании «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003), «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами» (СО 153-34.3-20.662-98), ПУЭ изд.7, ПТЭЭСиС РФ, «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжение 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередач» (РД 153-34.3-20.573-2001).

В результате осмотра выявлено:

1. Пролет провода между опорами № 2-3 9-8, 12-15, 29-32- Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10% и более) П42.
2. Пролет провода между опорами № 5-6, 6-7, 11-13- Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10% и более) П41.
3. Пролет провода между опорами № 2-3 - Имеются скрутки на проводах (2 и более) П 2.4.24.

Заключение:

В соответствие с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» необходимо:

1. Произвести замену голого провода на провод марки СИП - 1295 м.

Председатель комиссии

Директор ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

Члены комиссии:

Зам. директора по П и ТВ

Русинов В.А.

Главный инженер

Гончаров С.И.