

«Утверждаю»

Директор

ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

2023 г.



## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ВЛ 0,4 кВ по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, ст. Морская, ул. Полевая, ул. Привокзальная.

Комиссией по проверке технического состояния электрооборудования, созданной согласно Приказу № 131 от 20.10.2022 г в составе: Председателя комиссии директора ООО «Примэнерго» Тихомирова Н.П. и членов комиссии: зам. директора по П и ТВ Русинов В.А., главный инженер Гончаров С.И.

проведен осмотр технического состояния электрооборудования согласно рекомендациям на основании «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций требования к составу, содержанию и оформлению» (СО 34.20.608-2003), «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003), «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами» (СО 153-34.3-20.662-98), ПУЭ изд.7, ПТЭЭСиС РФ, «Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжение 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередач» (РД 153-34.3-20.573-2001).

В результате осмотра выявлено:

1. Опора № 9, 12, 17, 19, 23 Замена деревянной опоры П 11.1, П6.
2. Опора № 1, 3, 5, 6, 8, 16, 18, 19 (1,2; 1,3; 1,25; 1,1 м) - Оголение арматуры стойки (скол защитного слоя с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 метра).
3. Пролет провода между опорами № 2-3 - Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10% и более) П42.
4. Пролет провода между опорами № 5-6, 6-7 - Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10% и более) П41.
5. Пролет провода между опорами № 2-3 - Имеются скрутки на проводах (2 и более) П2.4.24.

### Заключение:

В соответствие с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» необходимо:

1. Произвести замену опор - 25 шт.
2. Произвести замену голого провода на провод марки СИП - 900 м.

Председатель комиссии

Директор ООО «Примэнерго»

Тихомиров Н.П.

Члены комиссии:

Зам. директора по П и ТВ

Русинов В.А.

Главный инженер

Гончаров С.И.